ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Метод Холдеров

1. Расположите профили на полу по всей длине предполагаемого шва вверх кожухами.
2. Убедитесь, что все кожухи одеты на опорные пластины (5 кожухов на профиль).

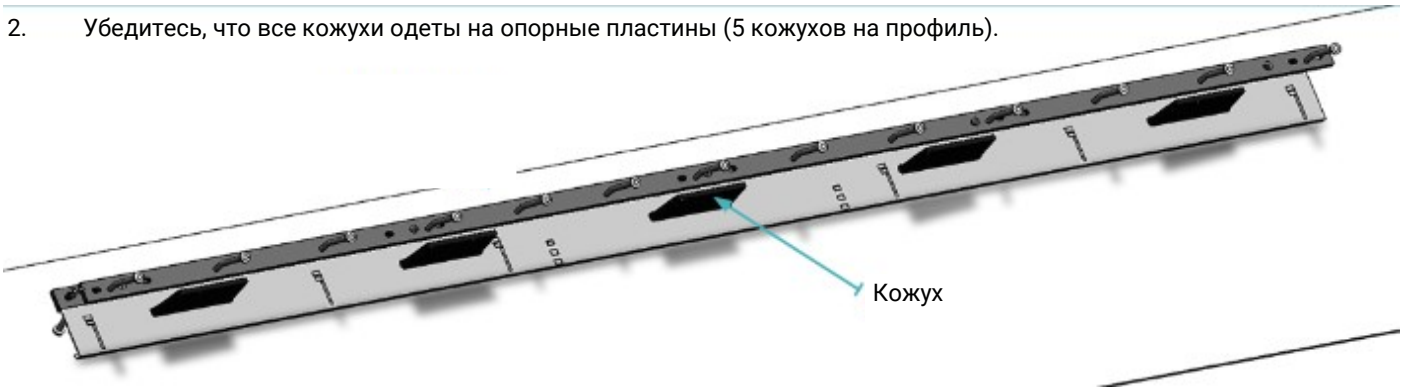

3. Убедитесь, что опорные пластины перпендикулярны верхним полосам из 10 мм стали.

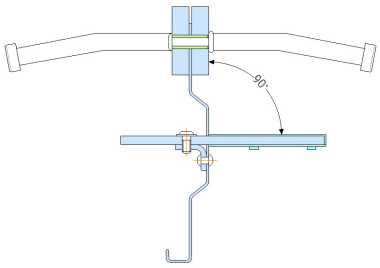

В случае, если не соблюдается условие перпендикулярности, то с помощью киянки, легкими постукиваниями, исправьте это.

4. Установите специальные монтажные устройства—Холдеры. Как минимум 3 на профиль.

Обратите внимание, что за счет своего веса профиль может прогибаться между установочными Холдерами. Поэтому требуется контролировать прогиб верхних полос между двумя установленными холдерами. Допустимый прогиб составляет не более 1 мм. Можете добавить Холдеры для уменьшения длины пролета между двумя отдельно стоящими Холдерами.
Зафиксируйте Холдер с помощью вбитой арматуры.
Отрегулируйте выставленные профили с помощью уровня и деревянных клинышков.

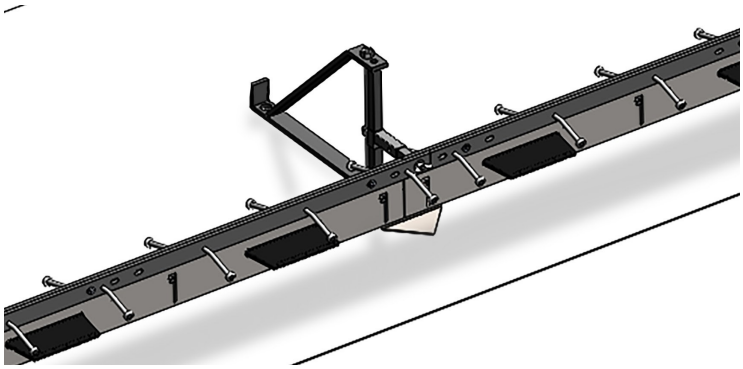

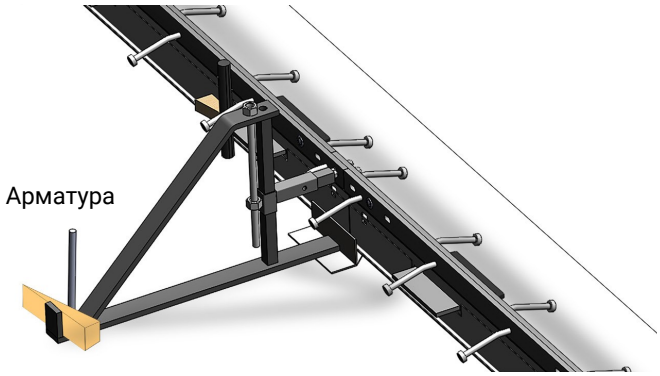

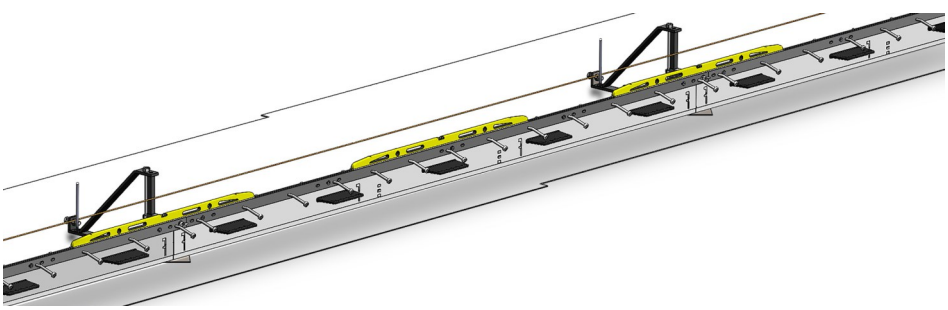

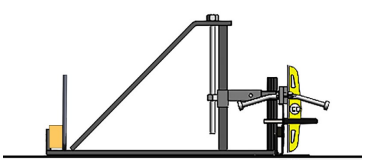

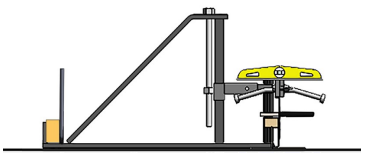

5. Профили соединяются между собой стык в стык, без зазоров.

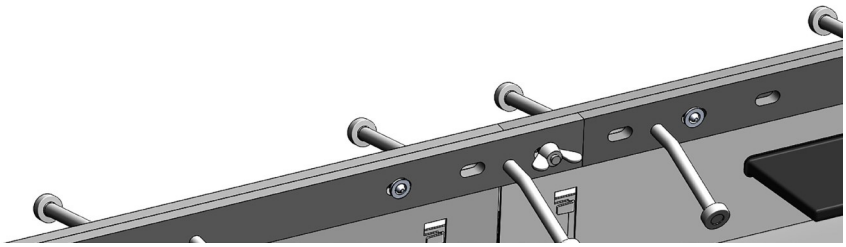

6. Выполните заливку бетона.

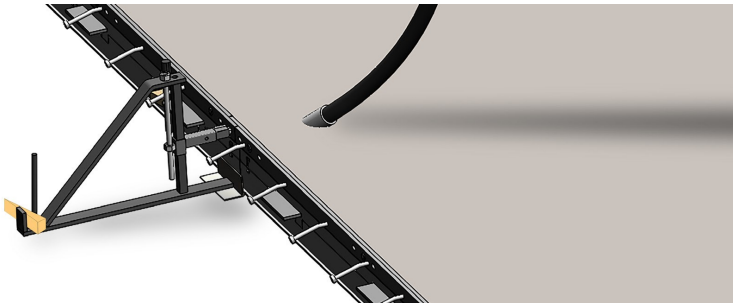

7. Когда бетон затвердеет снимите Холдер

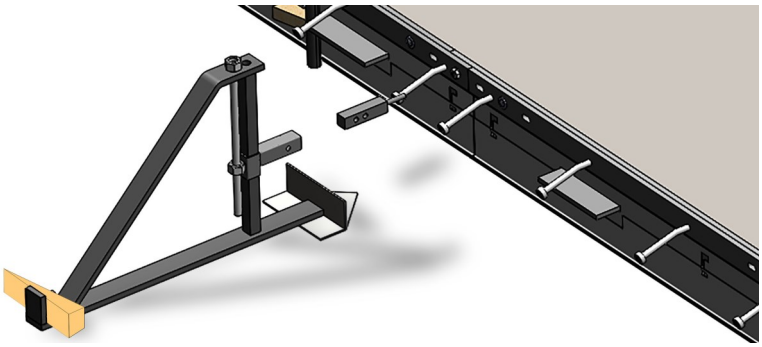

8. Частный случай стыковки профиля с колонной.
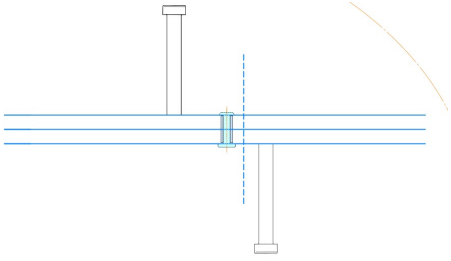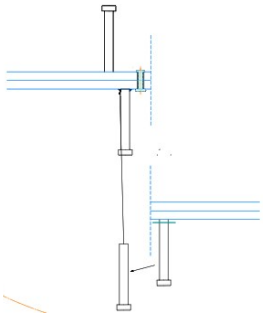
Если при подходе профиля к колонне требуется обрезать профиль, убедитесь, что анкерный упор не обрезан у крепежа как на рисунке. Если это произошло, то требуется обрезать анкерный упор у отрезанного участка и приварить рядом с крепежом .